

## הוראות ניקוי ואחזקת חיפוי ריצפה PVC אנטיסטטי

ניקיון ואחזקה שוטפים של אזורי ה-EPA (Electrostatic Protected Area) הינם מרכיב חיוני לבקרה של מטעני חשמל סטטי. על פי התקנים הבין-לאומיים, מומלץ לבדוק את התכונות האנטיסטטיות של הרצפה לפחות פעמיים בשנה, ובין הביקורות לקיים שגרת ניקיון הכוללת שימוש בווקס אנטי סטטי, מסיר שכבות אנטי סטטי ובחומר שטיפה יום-יומי. יישום החומרים הינו פשוט ביותר ואינו מצריך ידע או אמצעים מיוחדים. כל תוכנית אחזקה לריצפה תלויה בכמות תנועת האנשים ע"ג המשטח, סוג המשטח. התוכנית להלן הינה להמחשה בלבד.

### זהירות!

**לפני כל שימוש בחומרים דלהלן חובה לבדוק יציבות צבע ומרקם המשטח בפינה נסתרת**

### כללי

1. רוב משטחי ה-PVC מסופקים לצרכן עם ציפוי ווקס ראשוני שנעשה על ידי היצרן, ולכן אין צורך למרוח ווקס לפני שחלפו 90-120 יום מיום התקנת המשטח.
2. חומר השטיפה היום יומי הינו דטרגנט (חומר ניקוי) בעל תכונות אנטי סטטיות ורמת חומציות ניטרלית שאינה פוגעת במרכיבי הווקס. בריכוז גבוה, ניתן להשתמש בו כמשפר תכונות אנטיסטטיות לטווח קצר.
3. ווקס אנטיסטטי מיועד לשמר ולהעניק תכונות אנטיסטטיות לטווח ארוך לחומרים שהם אנטיסטטיים מלכתחילה. לציפוי חומרים לא אנטיסטטיים אנא התייעץ עם סוכן החברה.
4. מסיר השכבות הינו חומר כימי בעל ריח חריף העשוי למנוע המשך עבודה במקום היישום. קחו זאת בחשבון.

### אחזקה יום-יומית

1. טאטוא המשטח.
2. למהול את חומר השטיפה היום-יומי במים. יחס המהילה- כחצי כוס (80 cc) חומר בדלי שטיפה המלא ב-8 ליטר מי ברז, או 1/100.
3. שטיפה רגילה ביישום ידני או על ידי מכונה.

### אחזקה תקופתית – כל רבעון או שניים – הסרת שכבות ויישום ווקס

1. טאטוא כל המשטח.
2. יישום מסיר שכבות על פי ההוראות דלהלן.
3. קרצוף ושטיפת כל המשטח במים רגילים.
4. ייבוש יסודי.
5. יישום ווקס עלפי ההוראות דלהלן.

### הוראות יישום למסיר שכבות:

1. **זהירות!** לפני השימוש במסיר ווקס חובה לבדוק יציבות צבע המשטח בפינה נסתרת.
2. **זהירות!** חובה לדאוג לאוורור החדר לפני תחילת העבודה.
3. למהול את מסיר השכבות במים. יחס המהילה - כשלוש עד ארבע כוסות (500 cc) חומר בדלי שטיפה המלא ב-8 ליטר מי ברז, או 1/15.
4. לקרצף את הרצפה עם סקוטש או ספוג גס, לשטוף את הרצפה ולהשאיר רטובה כ-10 דקות, לא לתת לרצפה להתייבש עם החומר.
5. לשטוף עם מים רגילים.
6. יישום ידני או על ידי מכונה. ניתן להשתמש במסיר השכבות על ידי הוספתו למיכל מכונת הקרצוף.
7. יש ליישם ווקס בהקדם האפשרי.

### הוראות יישום לוקס אנטיסטטי:

1. למהול את הווקס במים. יחס המהילה – כשני ליטר (2000 cc) חומר בדלי שטיפה המלא ב-8 ליטר מי ברז, או 1/4.
2. למרוח על הרצפה את הווקס המהול באמצעות מטלית או ספוג עדין. יש לפזר את הווקס באופן אחיד ובכיוון אחיד.
3. להמתין עד להתייבשות מלאה של השכבה הראשונה, לבדוק שלא דביק על ידי הנחת כף היד על המשטח.
4. למרוח שכבה שניה של ווקס ולהמתין להתייבשות מלאה. אין לוותר על יישום השכבה השנייה, עקב חשיבותה לגימור מבריק ובעל תכונות מוליכות על פי התקנים.
5. למנוע הליכה או דריכה על המשטח למשך 90 דקות לאחר ההתייבשות.
6. יישום ידני או על ידי מכונה. ניתן להשתמש בווקס על ידי הוספתו למיכל מכונת הקרצוף.